

丰都县龙滩子渡改桥工程

“4·22” 高处坠落事故调查汇报

2023 年 4 月 22 日，宏锋建工集团有限公司承建的丰都龙滩子渡改桥工程 1#桥墩在施工过程中发生一起高处坠落生产安全责任事故，导致 1 人死亡，直接经济损失 130 万元。

本局接报后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等有关规定，成立了由县安监局牵头，县安监局、县监察局、县总工会、县公安局、县交委等部门及有关专家构成的事故调查组（以下简称“调查组”），同步邀请了县检察院参与。调查组经调查取证、分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关负责人的处理意见和防备措施提议。

现将有关状况汇报如下：

一、事故发生单位概况

（一）建设工程概况

工程名称：丰都龙滩子渡改桥工程

工程内容：土建、桥梁施工

建设单位：丰都远通航运发展有限企业

监理单位:重庆亚太工程建设监理有限企业

施工单位：宏锋建工集团有限企业

(二) 事故单位概况

1.施工单位

宏锋建工集团有限企业，于 2023 年 1 月 15 日登记成立。

注册号：921553Y；注册地：巴中市工商行政管理局；注册

资金：壹亿肆仟捌佰万元人民币；经营范围：房屋建筑、公

路、市政公用、建筑装修装饰、建筑幕墙、防腐保温、水利

水电、钢构造、机电安装工程；园林古建筑、体育场地设施、

环境保护、堤防、水工大坝、河湖整改、公路路基与路面、

桥梁（贰级）、隧道、交通安全设施等。宏锋建工集团有限

企业有企业法人营业执照、资质等级证书、安全生产许可证

等证照，法定代表人陈前平。

2.监理单位

重庆亚太工程建设监理有限

企业，于 1994 年 3 月 30 日成立。注册号：931529B；注册地：重庆市工商行政管理局渝北辨别局；注册资金：伍佰万元人民币；经营范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，公路工程监理乙级等。重庆亚太工程建设监理有限公司有企业法人营业执照、资质等级证书，法定代表人：丁明建。

3.建设单位

丰都远通航运发展有限公司，于 2023 年 3 月 28 日登记成立。注册号：9626121；注册地：丰都县工商行政管理局；注册资金：叁仟万元人民币；经营范围：一般货运，旅客运送(渡运)；港口、码头、岸线开发、规划、建设等。丰都远通航运发展有限公司有企业法人营业执照，法定代表人

陈明。

2023 年 12 月 12 日丰都远通航运发展有限企业与重庆
亚太工程建设监理有限企业签订了监理服务协议，工程名称：
丰都县龙滩子渡改桥工程，工程地点：丰都县龙孔镇凤凰村，
工程内容：丰都县龙滩子渡改桥工程施工图范围内的路基、
路面、桥梁、涵洞、安全设施的施工监理、包括“三控、三
管、一协调”及施工安全、环境保护等详细监理工作。监理
服务费总价：壹拾柒万叁仟元。

2023 年 2 月 16 日丰都远通航运发展有限企业将

丰都县龙滩子渡改桥工程以招标方式发包给宏锋建工集团有限公司承建。工程名称：丰都县龙滩子渡改桥工程；工程地点：丰都县龙孔镇凤凰村；工程工期：1年；工程内容：以工程招标文献约定的工程建设内容为准；协议价：人民币壹仟贰佰肆拾肆万捌仟玖佰壹拾柒元贰角柒分。

二、事故发生通过和事故救援状况

（一）事故发生通过

2023年4月22日7时许，带班班长周锡祥安排工人周吉建、刘德明、宋世万一起吊装模板，周锡祥负责指挥。塔吊操作员用塔吊将拴有两根钢丝绳的模板往上吊到桥墩安装模板的外侧作业平台后，为了以便模板更好的调入模板安装位置，防止钢丝绳碰击上面的挂篮，刘德明在没有固定

安全带挂钩的状况下就爬到模板上面去取挂钩上的钢丝绳。

当取下挂钩上的钢丝绳时，刘德明随钢丝绳的弹力滑落，坠

落到距作业平台 22m 高的水中受伤，后经忠县人民医院急

救无效，于 2023 年 4 月 23 日死亡。

（二）死者基本状况

死者刘德明，男，汉族，52岁，系重庆市江津区李市镇洞塘村7组82号，身份证号：5102254。

（三）事故汇报状况

2023年4月22日事故发生后，丰都远通航运发展有限公司向丰都县安监局等有关部门在规定期间内汇报了该起事故。

三、事故导致的人员伤亡和直接经济损失

该事故导致刘德明死亡，直接经济损失130万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

通过调查组的调查取证，根据《企业职工伤亡事故分类原则》（GB6441-86）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）分析认定，确定导致该次事故的原因如下：

1.事故的直接原因

刘德明在高处吊装模板作业中，违反操作规程，未将安全带挂钩固定，在危险区域冒险作业，导致该事故的发生。

2.事故的间接原因

间接原由于管理上的缺陷，重要体现：

(1) 宏锋建工集团有限企业未按

本工程施工方案规定配置足够的专职安全管理人员，报建人员未到场（实际现场管理人员到岗履职差，尤其是应配置 2 名专职安全员，实际到位 1 名；项目经理、项目技术负责人、安全员常常不到岗，事故发生时，项目经理、项目技术负责人、安全员均不在岗），导致施工现场监管不到位；对新上岗人员、转岗人员的安全教育和安全技术培训及考核不到位（未能提供考核状况，存在代签现象）；吊装模板现场未安排专职的安全管理员进行现场指挥；未对作业人员进行班前安全教育、安全技术交底；未督促从业人员按照使用规则对的佩戴、使用安全带，导致刘德明违反安全操作规程、没有固定安全带挂钩就冒险作业，直至发生事故。

（2）重庆亚太工程建设监理有限公司安排未在本单位

注册的监理人员上岗；未督促施工单位按照施工方案配置足够的专职安全管理人员；未督促施工单位对员工的安全教育培训及考核；未对排查的安全隐患进行贯彻整改。

(二) 事故性质

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/158021116015006073>