



江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）268—2024

磁通门电流传感器校准规范

Calibration Specification for Fluxgate Current Sensors

2024-03-26发布

2024-05-01 实施

江苏省市场监督管理局 发布

磁通门电流传感器校准规范

Calibration Specification for Fluxgate

Current Sensors

JJF(苏)251—2023

本规范经江苏省市场监督管理局于2024年03月26日批准，并自2024年05月01日起施行。

归口单位：江苏省市场监督管理局

主要起草单位：苏州市吴江区检验检测中心

北京普瑞姆赛斯科技有限公司

参加起草单位：江苏省计量科学研究院

昆山市计量测试所

本规范委托江苏省电磁计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

丁伏林（苏州市吴江区检验检测中心）

石泉林（苏州市吴江区检验检测中心）

李 斌（北京普瑞姆赛斯科技有限公司）

参加起草人：

李海峰（苏州市吴江区检验检测中心）

孙向平（北京普瑞姆赛斯科技有限公司）

高 佳（江苏省计量科学研究院）

张海平（昆山市计量测试所）

目 录

引言	II
1 范围	1
2 引用文件	1
3 术语和计量单位	1
3.1 零点输出	1
3.2 电流比例	1
4 概述	1
5 计量特性	2
5.1 零点输出	2
5.2 直流电流比例	2
5.3 交流电流比例	3
5.4 相位差	3
5.5 频带宽度(-3 dB)	3
6 校准条件	3
6.1 环境条件	3
6.2 校准用设备	3
7 校准项目和校准方法	5
7.1 校准前的准备工作	5
7.2 零点输出	5
7.3 直流电流比例	6
7.4 交流电流比例	7
7.5 相位差	8
7.6 频带宽度	9
7.6.1 校准点	9
8 校准结果表达	10
8.1 校准证书	10
8.2 数据修约	10
9 复校时间间隔	11
附录 A 测量不确定度评定示例	12
A.1 引言	12
A.2 零点输出	12
A.3 直接测量法的直流电流比例	14
A.4 比较测量法的直流电流比例	17
A.5 相位差	19
A.6 频带宽度	22
附录 B 校准原始记录格	25
附录 C 校准证内页格式	27

引 言

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

磁通门电流传感器校准规范

1 范围

本规范适用于以磁调制器为核心且交直流一体测量的磁通门电流传感器，其电流测量范围为 0.1 A~5 kA、直流或交流频率 10 Hz~100 kHz、最大允许误差±0.005%及以下、二次输出信号为电流。

二次输出信号为电压或其他类型、频带宽度 100 kHz 以上的磁通门电流传感器也可参照本规范执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 7665-2005 《传感器通用术语》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 零点输出 zero-measurand output [GB/T 7665-2005, 传感器通用性能术语 3.5.1.29]

在规定条件下，所加被测量为零时传感器的输出。

3.2 电流比例 current ratio

磁通门电流传感器二次输出信号为电流时，磁通门电流传感器一次输入电流值与二次输出电流值的比例。

4 概述

磁通门电流传感器由磁调制器及解调电路构成，磁通门电流传感器结构及原理如图 1 所示，广泛用于高准确度交直流电流的测量。

磁通门电流传感器结构可分为单磁芯(a)、双磁芯(b)及三磁芯(c)，磁调制器可分为自激振荡调制器(d)及外部激励调制器(e)，解调电路可分峰差检波器(f)及同步解调器(g)。现以外部激励的三磁芯结构为例，如图 2 所示，磁芯由 I_E 激励达到磁平衡状态，一次电流 I_p 的引入打破了该磁平衡，产生了磁链 Φ_p ，以此为基础，在该磁芯施加一个或多个相反方向的电流 I_s ，以产生相反方向的磁链 Φ_s ，最终使得磁芯中的总磁通为零，已知施加 I_s 电流的线圈匝数为 N_s ，则

$$I_p = \frac{(N_s \times I_s)}{N_p} \quad (1)$$

其中： N_p ——被测一次电流母线匝数；

I_p ——被测一次电流， A ；

N_s ——二次绕组匝数；

I_s ——输出二次电流， A 。

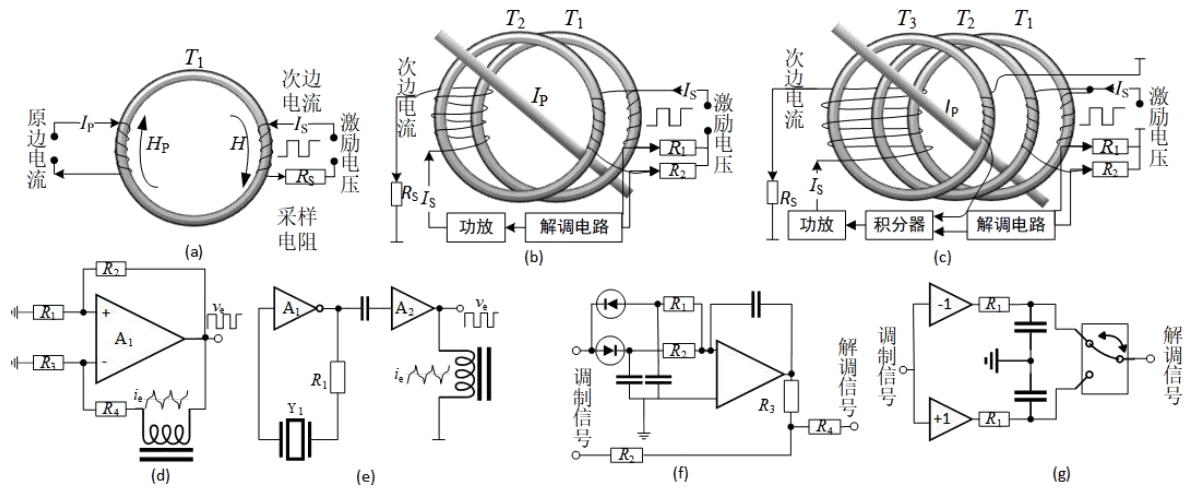


图1 磁通门电流传感器结构及原理

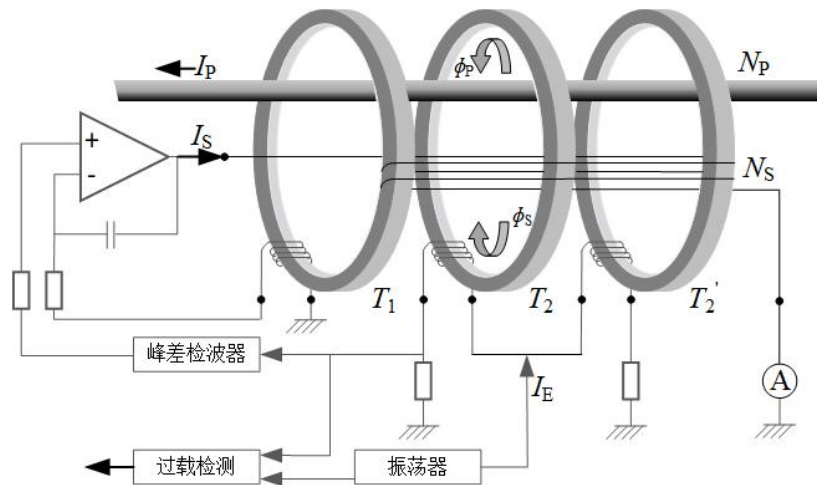


图 2 磁通门电流传感器原理图

5 计量特性

5.1 零点输出

零点输出一般不超过被校磁通门电流传感器额定输出值最大允许误差的 1/2。

5.2 直流电流比例

一次额定电流： $\pm(0.1 \text{ A} \sim 5 \text{ kA})$ ；

比例范围：1:1~10000:1；

最大允许误差： $\pm(0.005\% \sim 0.5\%)$ 。

5.3 交流电流比例

一次额定电流：0.1 A~5 kA；

比例范围：1:1~10000:1；

最大允许误差（工频）： $\pm(0.005\% \sim 0.5\%)$ 。

5.4 相位差

一次额定电流：0.1 A~5 kA；

最大允许误差： $\pm(0.17' \sim 30')$ 。

最大允许误差与相位差对照表见表 1。

表 1 最大允许误差与相位差对照表

最大允许误差	$\pm 0.005\%$	$\pm 0.01\%$	$\pm 0.02\%$	$\pm 0.05\%$	$\pm 0.10\%$	$\pm 0.20\%$	$\pm 0.50\%$
相位差	$\pm 0.17'$	$\pm 0.3'$	$\pm 0.6'$	$\pm 2'$	$\pm 5'$	$\pm 10'$	$\pm 30'$

5.5 频带宽度(-3 dB)

测量范围：DC~100 kHz。

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度： $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ；

相对湿度：25%~75%；

其他：周围无影响校准工作正常进行的电磁干扰及机械振动，并有良好接地。

6.2 校准用设备

校准用标准设备应经过计量检定合格或进行校准并且在有效期内。标准设备的测量范围应覆盖被校准磁通门电流传感器的测量范围，标准设备的最大允许误差或扩展不确定度($k=2$)应不大于被校准磁通门电流传感器的对应参数最大允许误差绝对值或允许范围的1/3。根据所采用的校准方法，选择以下可以满足校准要求的测量标准或等效设备。

6.2.1 直流标准电流源

直流电流输出范围：0.1 A~5 kA；

最大允许误差： $\pm(0.01\% \sim 0.1\%)$ ；

稳定性：小于满量程的 $10^{-4}/\text{h}$ 。

6.2.2 交流标准电流源

交流电流输出范围：0.1 A~5 kA；

频率范围：45 Hz~65 Hz；

最大允许误差： $\pm(0.01\% \sim 0.1\%)$ ；

稳定性：小于满量程的 $10^{-4}/h$ 。

6.2.3 信号发生器

信号发生器输出电压信号频率大于被校磁通门电流传感器频带宽度上限频率；

输出波形：稳幅正弦波；

电平范围：5 mV~5.5 V；

平坦度： $\pm(1.5\% \sim 3.5\%)$ 。

6.2.4 跨导放大器

输出电流范围：1 mA~100 A；

频率范围：DC~100 kHz。

最大允许误差： $\pm(0.04\% \sim 0.4\%)$ ；

6.2.5 直流标准电流表

直流电流测量范围： $\pm(10 \mu\text{A} \sim 10 \text{ A})$ ；

最大允许误差： $\pm(0.001\% \sim 0.1\%)$ 。

6.2.6 交流标准电流表

交流电流测量范围：10 μA ~10 A；

频率范围：10 Hz~100 kHz；

最大允许误差： $\pm(0.01\% \sim 0.1\%)$ 。

6.2.7 标准磁通门电流传感器

电流测量范围：0.1 A~5 kA；

频率范围：DC~100 kHz。

6.2.8 数字示波器

a) 频带宽度(-3 dB)：DC~100 MHz；

b) 水平灵敏度：1 ns/div~10 s/div；

时基最大允许误差： $\pm 2 \times 10^{-5}$ ；

c) 垂直灵敏度：1 mV/div~5 V/div；

直流增益： $\pm(0.5\% \sim 3\%)$ ；

d) 输入阻抗：50 Ω 和1 M Ω ；

e) 数字示波器的频带宽度应不小于磁通门电流传感器的频带宽度的3倍。

6.2.9 误差测量装置

由误差测量装置所引起的测量误差，应不大于被校电流传感器误差限值的 1/10。其中，装置灵敏度引起的测量误差不大于被校电流传感器误差限值的 1/20；最小分辨率引起的测量误差不大于被校电流传感器误差限值的 1/15；误差电流测量回路的附加二次复合引起的测量误差不大于被校电流传感器误差限值的 1/20。

6.2.10 宽频交直流分流器

- a) 测量范围：1 mA~5 A；
- b) 频率范围：DC~100 kHz。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准前的准备工作

7.1.1 外观检查

被校准磁通门电流传感器的仪器名称、型号、制造厂商、出厂编号、额定输入电流、输出参数额定值、电流极性标志等信息应该齐全；二次输出端子无松动、损伤、脱落；各种功能标志应该齐全正确。

7.1.2 工作正常性检查

通电后，被校准磁通门电流传感器状态指示灯应工作正常。

7.1.3 预热

在规定的条件下，按照说明书和实际工作需要预热。

7.2 零点输出

校准前，对直流标准电流表进行清零，直流标准电流表测量磁通门电流传感器的二次输出电流值 I_m ，磁通门电流传感器零点输出计算如公式(2)：

$$I_{OE} = \frac{I_m \times f_{DC}}{I_{PNDC}} \times 100\% \quad (2)$$

式中

- I_{OE} ——被校磁通门电流传感器的零点输出；
- I_m ——直流标准电流表测量的电流值，A；
- f_{DC} ——被校磁通门电流传感器的标称比例；

I_{PNDC} ——被校磁通门电流传感器的额定一次直流电流值，A。

7.3 直流电流比例

7.3.1 校准点

直流电流比例校准点的选取一般为在量程范围内均匀选取 5 个校准点，且至少应包含量程的 10%、50%、100% 点。

7.3.2 直接测量法

直接测量法的直流电流比例校准原理如图 3 所示。校准前对直流标准电流表进行清零。按校准点调节直流标准电流源的输出电流 I_{SDC} ，对应直流标准电流表显示值为 I_{XDC} ，则被校磁通门电流传感器的直流电流比例 f_{XDC} 按公式(3)计算。

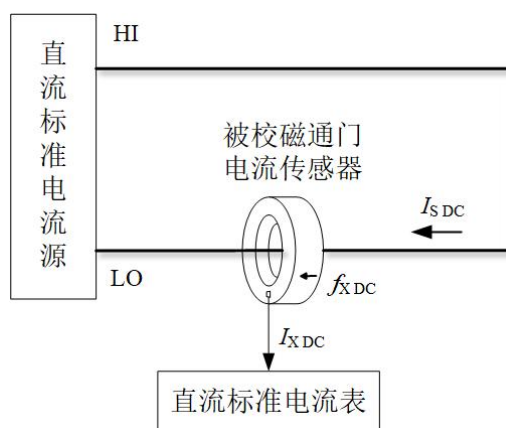


图 3 直接测量法的直流电流比例校准原理图

$$f_{\text{XDC}} = \frac{I_{\text{SDC}}}{I_{\text{XDC}}} \quad (3)$$

式中：

f_{XDC} ——被校磁通门电流传感器的实际直流电流比例；

I_{SDC} ——直流标准电流源输出的电流值，A；

I_{XDC} ——直流标准电流表测量的电流值，A。

注：磁通门电流传感器，负向直流电流比例校准时可使用直流标准电流源的负向，或将被校磁通门电流传感器的一次电流指示方向与直流标准电流源输出电流 I_{SDC} 方向调至相反。

7.3.3 比较测量法

比较测量法的直流电流比例校准原理如图 4 所示，校准前对误差测量装置进行清零。被校磁通门电流传感器标称比例为 f_{XDC1} ，标准磁通门电流传感器的标称比例为 f_{SDC} ，与被校磁通门电流传感器标称比例相同，按校准点调节直流标准电流源的输出电流，读取误差测量装置所示直流电流比例误差，则被校磁通门电流传感器的

直流电流比例按公式(4)计算。

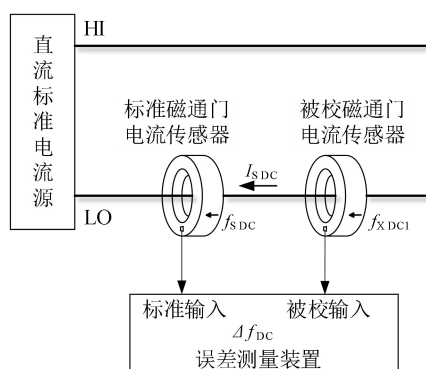


图 4 比较测量法的直流电流比例校准原理图

$$f_{X_{DC1}} = f_{S_{DC}} + \Delta f_{DC} \quad (4)$$

式中：

$f_{X_{DC1}}$ ——被校磁通门电流传感器直流电流比例；

$f_{S_{DC}}$ ——标准磁通门电流传感器直流电流比例；

Δf_{DC} ——误差测量装置显示的直流电流比例误差。

注：磁通门电流传感器，负向电流校准时可使用直流标准电流源的负向，或将被校磁通门电流传感器的一次电流指示方向与直流标准电流源输出电流 $I_{S_{DC}}$ 方向调至相反。

7.4 交流电流比例

7.4.1 校准点

磁通门电流传感器校准点的选取一般为在量程范围均匀选取 5 个校准点，且至少应包括量程的 10%、50%、100%点；频率一般在工作频率 50 Hz(或 60 Hz)下进行。

7.4.2 直接测量法

直接测量法的交流电流比例校准原理如图 5 所示。按校准点调节交流标准电流源的输出电流 $I_{S_{AC}}$ ，对应交流标准电流表显示值为 $I_{X_{AC}}$ ，则被校磁通门电流传感器的实际交流电流比例 $f_{X_{AC}}$ 按公式(5)计算。

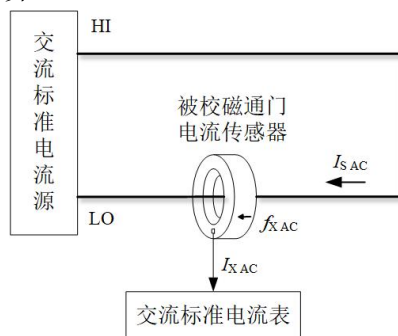


图 5 直接测量法的交流电流比例校准原理图

$$f_{XAC} = \frac{I_{SAC}}{I_{XAC}} \quad (5)$$

式中:

f_{XAC} ——被校磁通门电流传感器的实际交流电流比例;

I_{SAC} ——交流标准电流源输出的电流值, A;

I_{XAC} ——交流标准电流表测量的电流值, A。

7.4.3 比较测量法

比较测量法的交流电流比例校准原理如图 6 所示。被校准磁通门电流传感器标称比例为 f_{XAC1} , 标准磁通门电流传感器的标称比例为 f_{SAC} , 与被校磁通门电流传感器标称比例相同。按校准点调节交流标准电流源的输出电流 I_{SAC} , 读取误差测量装置交流电流比例误差 Δf_{AC} , 则磁通门电流传感器交流电流比例按公式(6)计算。

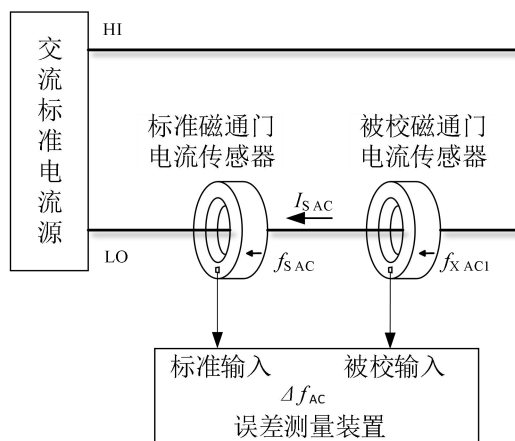


图 6 比较测量法的交流电流比例校准原理图

$$f_{XAC1} = f_{SAC} + \Delta f_{AC} \quad (6)$$

式中:

f_{XAC1} ——被校磁通门电流传感器的交流电流比例;

f_{SAC} ——标准磁通门电流传感器的交流电流比例;

Δf_{AC} ——误差测量装置显示的交流比例误差。

7.5 相位差

相位差的校准原理图如图 6 所示。被校准磁通门电流传感器标称比例为 f_{XAC1} , 标准磁通门电流传感器的标称比例为 f_{SAC} , 与被校磁通门电流传感器标称比例相同。按校准点调节交流标准电流源的输出电流 I_{SAC} , 读取误差测量装置上的相位差 $\Delta \Phi_{DUT}$, 则被校磁通门电流传感器交流电流相位差按公式(7)计算。

$$\Phi_{DUT} = \Phi_{STD} + \Delta \Phi_{DUT} \quad (7)$$

式中

Φ_{DUT} ——被校磁通门电流传感器的相位差, ';

$\Delta\Phi_{\text{DUT}}$ ——误差测量装置显示的相位差, ';

Φ_{STD} ——标准磁通门电流传感器的相位差, '。

7.6 频带宽度

7.6.1 校准点

磁通门电流传感器频带宽度(-3 dB)校准时, 建议测试电流值不小于被校准磁通门电流传感器满量程的 0.5%。

7.6.2 方法一

- a) 按图 8 接线, 信号发生器输出稳幅正弦波信号, 跨导放大器输出满足 7.5.1 的电流信号要求。磁通门电流传感器输出接至宽频交流分流器上, 宽频交直流分流器输出接至数字示波器;

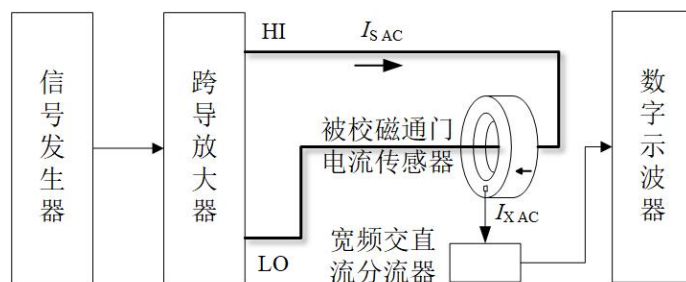


图 7 频带宽度校准原理图

- b) 稳幅正弦波信号输出频率设置 50 Hz(或 60 Hz), 调节示波器分辨率使数字示波器显示的电流波形覆盖数字示波器约 80% 屏幕范围 (通常为 6 格), 记录数字示波器显示的基准频率点下的幅度值 A_{ref} ;
- c) 保持稳幅正弦波信号输出的电压值不变, 均匀增加稳幅正弦波信号输出频率 f , 数字示波器显示的幅度值为 A_f , 则带宽内下降的分贝数由公式(8)计算:

$$\delta_{\text{dB}} = 20 \times \log \frac{A_f}{A_{\text{ref}}} \quad (8)$$

式中:

δ_{dB} ——磁通门电流传感器频带宽度内下降的分贝数值, dB;

A_{ref} ——参考频率点数字示波器测得的波形幅度;

A_f —— f 频率点数字示波器测得的波形幅度。

- d) 当稳幅正弦波信号的频率继续升高到磁通门电流传感器的上限频率 f_{H} (标称带

宽)处时,记录 f_H 频率点处数字示波器测得的幅度值 A_f ;用公式(8)计算标称频带宽度内下降(或上升)的分贝数 δ_{dB} 。

7.6.3 方法二

- a) 按 7.6.2 中 a)~d)操作;
- b) 当稳幅正弦波信号的频率继续升高时,数字示波器显示幅度降至 $0.707 A_{ref}$ 时,频率 f_{BW} ,即为磁通门电流传感器频带宽度测得值。

8 校准结果表达

8.1 校准证书

校准结果应在校准证书上反应,校准证书应至少包括以下信息:

- a) 标题:“校准证书”;
- b) 实验室名称和地址;
- c) 进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);
- d) 证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识;
- e) 客户的名称和地址;
- f) 被校对象的描述和明确标识;
- g) 进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接收日期;
- h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明;
- i) 校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;
- j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;
- k) 校准环境的描述;
- l) 校准结果及其测量不确定度的说明;
- m) 对校准规范的偏离的说明;
- n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识;
- o) 校准结果仅对被校对象有效的声明;
- p) 未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。

8.2 数据修约

被校磁通门电流传感器的校准数据都应该先计算,后修约。数据修约采用四舍五入及偶数法则进行,末位数修约到被校磁通门电流传感器最大允许误差绝对值的1/10位。

9 复校时间间隔

复校时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

建议复校时间间隔为 1 年。

附录 A

测量不确定度评定示例

A.1 引言

磁通门电流传感器的校准项目有 5 项, 包含零点输出、直流电流比例、交流电流比例、相位差、频带宽度。本附录以标称电流为 1000 A, 最大允许误差为 $\pm 0.05\%$, 标称比例为 1500:1 的磁通门电流传感器的测量不确定度评定为例, 说明磁通门电流传感器校准项目的零点输出、直流电流比例、相位差、频带宽度测量不确定度评定的程序。由于校准方法和所用仪器设备相同或近似, 交流电流比例的测量不确定度评定程序类同。

A.2 零点输出

A.2.1 测量模型

具体校准方法见 7.2, 其测量模型可用式(A.1)表示。

$$I_{OE} = \frac{I_m \times f_{DC}}{I_{PNDC}} \times 100\% \quad (\text{A.1})$$

式中:

I_{OE} ——被校磁通门电流传感器的零点输出;

I_m ——直流标准电流表测量的电流值, A;

f_{DC} ——被校磁通门电流传感器的标称比例;

I_{PNDC} ——磁被校通门电流传感器的额定一次直流电流值, A。

各输入量之间不相关, 不确定度传播可用公式(A.2)表示。

$$u_c(I_0) = \sqrt{u^2(I_m) + u^2(I_{x0})} \quad (\text{A.2})$$

式中:

$u(I_0)$ ——磁通门电流传感器零点输出引入的标准不确定度;

$u(I_m)$ ——直流标准电流表引入的标准不确定度;

$u(I_{x0})$ ——被校磁通门电流传感器引入的标准不确定度。

A.2.2 标准不确定度来源

零点输出标准不确定度来源如下:

1) 标准器引入的标准不确定度

直流标准电流表引入的标准不确定度 $u(I_m)$ 。

2) 被校磁通门电流传感器引入的标准不确定度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/187140140043006056>